

エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルバルブの閉じた位置で、当該バルブの振幅が大きく、電子スロットルモータのストップバーが破損することがある。そのため、エンジン制御がエマージェンシーモードになり、ブレーキ倍力装置に供給される負圧が減少し、ブレーキペダルの踏み心地が通常より重くなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジン・コントロール・ユニットのプログラムを対策されたプログラムに更新する。また、電動スロットル・バタライのスリップバーを点検し、損傷している場合には交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
GH-X4RFN	C5		VF7DCRFN76368540 ~VF7DCRFN76502890 平成15年2月4日 ~平成16年5月6日	67	
シトロエン			VF7DERFN76369362 ~VF7DERFN76503370 平成15年2月4日 ~平成16年5月6日	91	
GH-N7RFN	クサラ		VF7N1RFN373773195 ~VF7N1RFN373869448 平成15年6月23日 ~平成16年5月19日	30	
GH-68RFN	クサラ・ビカラ ソ		VF7CHRNF39602655 ~VF7CHRNF39746959 平成16年1月26日 ~平成16年7月27日	141	
(計3型式)		(計3車種)	(輸入期間の会社の範囲) 平成15年2月4日 ~平成16年7月27日	(計346台)	

なお、リコール・改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問い合わせ先】

シトロエン・コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン・コール 0120-55-4106

受付時間：9:00~19:00(平日無休)

リコール情報

エアバッグ装置(インフレータ)に関するリコール情報

①. 喰合口(ドアロック装置)、2. 走行装置(タイヤエアリフレ)、3. 座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

④. 横衝突装置(ロアアームボルト)、2. 電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

⑤. サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

⑥. 制動装置(ブレーキマスター(パワーキャブ)、2. 電気装置(運転者シート内部の電気配線))に関するリコール情報

⑦. 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

⑧. 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

⑨. 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

⑩. 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

⑪. イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

⑫. 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

⑬. 制動抵抗安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

⑭. エンジン(エンジンヒューズボックスタイプ)に関するリコール情報

⑯. 電気配線(デールターハーネス)に関するリコール情報

⑯. 搞凝装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

⑯. 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

⑯. 電気配線(バッテリー・マイナスケーブル)に関するリコール情報

⑯. 保安装置(フロントワイパータイマー)に関するリコール情報

⑯. 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

⑯. 車体(リヤスピンドル)に関するリコール情報

⑯. 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

⑯. 制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

⑯. 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

⑯. 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

⑯. 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

⑯. 車体(ルーフ板)に関するリコール

⑯. 火災装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

⑯. 速度計に関するリコール

⑯. 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

⑯. 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

⑯. 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール

⑯. 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

⑯. 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

⑯. 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

⑯. エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

⑯. 火災装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報

⑯. ABSの配線に関するリコール

⑯. アッパー・デールランプに関するリコール