

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報


リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種類・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
シトロエン	ABA-B58RF	C4 ピカソ	普通・乗用	ステーションワゴン	RF(1,997cc)
	ABA-B58RFJP				

リコール届出一覧表

リコール開始日	平成23年11月28日	リコール届出番号	外-1797		
届出者の氏名又は名称	ブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 康久 (製作国: フランス共和国) (製作者名: オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先: 0120-55-4106)				
不具合部位(部品名)	電動駐車ブレーキのイコライザ(駐車ブレーキの操作力を左右の車輪に均等に振り分ける装置)において、製造上の誤差が生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動等により、ブレーキケーブルを固定しているクリップが脱落し、最悪の場合、ブレーキケーブルが脱落し、駐車ブレーキが片側を起すおそれがある。	制動装置(イコライザ)			
改善措置の内容	全車両、ブレーキケーブル固定クリップの状態を確認し、脱落を防止する追加クリップを装着する。ただし、固定クリップが既に脱落している場合は、ケーブル一式を追加クリップが装着された対策品と交換する。				
不具合件数	0 件	事故の有無	なし		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車販売業者等に周知させるための措置	使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日本連絡発行の機関誌に掲載する。 対象実施箇所: 対象実施箇所両側には、駐車ブレーキケーブルのホーラー部に黄色のマーキングを実施し、運転者席側アーム部のドアロックストライカ一付近に外-1797のステッカーを貼付する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B58RF	C4 ピカソ	VF7UARFJH45005299 平成19年3月30日	1 台	
	ABA-B58RFJP		VF7UARFJH45005491- VF7UARFJH45105938 平成19年3月30日-平成19年8月2日	257 台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲	258 台	

改善箇所説明図

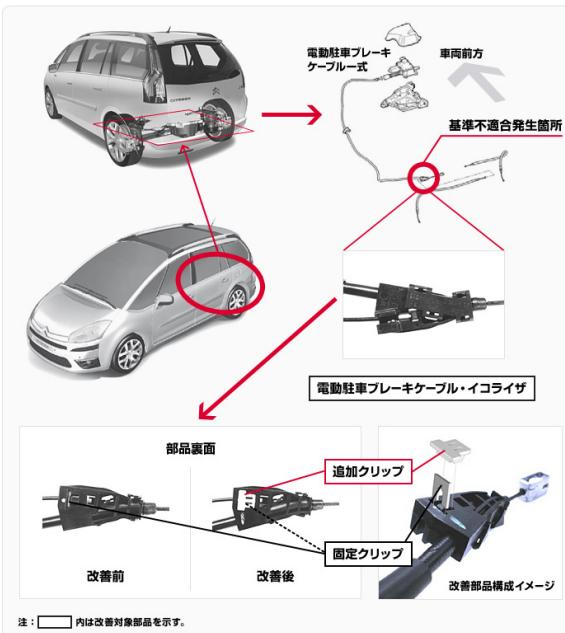

リコール情報

- ▶ エアバッグ装置(インフレータ)に関するリコール情報
- ▶ 1.奥歯口(ドアロック装置)、2.走行装置(ダッシュエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報
- ▶ 1.後衝突装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- ▶ サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- ▶ 1.剣状装置(ブレーキマスター/パッケ)、2.電気装置(遮断器座シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 地上デジタルTVアンテナに関する主旨改善情報
- ▶ 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- ▶ イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- ▶ 制動操作安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- ▶ エンジン(エンジンヒューズボックスタイプ)に関するリコール情報
- ▶ 電気配線(テールゲートトーバース)に関するリコール情報
- ▶ 保安装置(フロントワイバーモーター)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- ▶ 車体(リヤスピオライ)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報
- ▶ 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- ▶ 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- ▶ 車体(リヤフレブ)に関するリコール
- ▶ 火灯装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- ▶ 速度計に関するリコール
- ▶ 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- ▶ 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ 原動機(アカセラベダル)に関するリコール情報
- ▶ 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ エンジンコントロールユニットに関するリコール
- ▶ 火灯装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ▶ ABSの配線に関するリコール
- ▶ アップバー・テールランプに関するリコール

保安基準不適合箇所

電動駐車ブレーキのイコライザ(駐車ブレーキの操作力を左右の車輪に均等に振り分ける装置)において、製造上の誤差が生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動等により、ブレーキケーブルを固定しているクリップが脱落し、最悪の場合、ブレーキケーブルが脱落し、駐車ブレーキが片側を起すおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキケーブル固定クリップの状態を確認し、脱落を防止する追加クリップを装着する。ただし、固定クリップが既に脱落している場合は、ケーブル一式を追加クリップが装着された対策品と交換する。

識別表示

駐車ブレーキケーブルのホーラー部に黄色のマーキングを実施し、運転席側アーム部にリコールステッカーを貼付する。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間: 9:00-19:00(年中無休)

▲ページトップへ