

1. 駆動装置(ロアームボルト)、2. 電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	商標名	種別/用途	車体の形状	駆動軸の型式 (駆動系統(CC))
シトロエン	ABA-B785G01	C4 ピカソ	普通・乗用	箱型	5G01(1,598cc)
	ABA-B7875G01				
プジョー	ABA-T9HN02	308	普通・乗用	箱型	HN02(1,199cc)
	ABA-T9WHN02				


リコール届出一覧表

リコール開始日	平成27年10月29日
リコール届出番号	外-2206
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ・ゴリアス (制作国：フランス共和国) 【製作車名：1.0トヨタ・プジョー、オートモビル・シトロエン】 【問い合わせ先：0120-840-240(プジョー)、0120-55-4106(シトロエン)】
不具合部位(部品名)	1. 駆動装置(ロアームボルト) 2. 電気装置(ハーネスサポート)
故障不具合状態となる部位の名称、故障の不具合の状態及びその原因	2. バッテリーに取り付けているエンジンハーネスを固定するためのハーネスサポートにおいて、製造時に誤った部品が取り付けられている場合があります。ラジエーターホースと干渉するものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、ラジエーターホースが損傷し、冷却水が漏れ、燃費の悪化、エンジンがオーバーヒートするおそれがあります。
改善措置の内容	1. 全車両、ボルトを良品に交換する。 2. 全車両、ハーネスサポートの形状を確認し、部品が組み付けられているものはハーネスサポートを修正する。また、ラジエーターホースに損傷があるものは、ラジエーターホースを新品に交換する。
不具合件数	1. 0件 2. 0件
事故の有無	なし
発見の動機	1. 本部からの情報による。 2. 本部からの情報による。
自動車使用及び自動車販売業務に開始された日	連絡先 電話：ガイダンスセンターにて連絡する。 自動車修理担当業務：日誌連発行の随時輸入検査する。 対策実施担当業務：対策実施時には、運転者側側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2206のステッカーを貼付する。

車名	型式	商標名	リコール対象車台の範囲及び輸入数量	リコール対象車台数	備考
シトロエン	ABA-B785G01	C4 ピカソ	VF730SG2TE1699440- VF730SG2TF3534383 平成26年9月9日～平成27年3月21日	172台	1. 171台 2. 171台
			VF73ASG2TE1570120- VF73ASG2TF3549172 平成26年9月9日～平成27年3月21日	335台	1. 348台 2. 351台
プジョー	ABA-T9HN02	308	VF3LPHNWNYS0060569- VF3LPHNWNYS294549 平成26年9月9日～平成27年2月2日	554台	1. 554台
			VF3LPHNWNYS107032- VF3LPHNWNYS286202 平成26年9月9日～平成27年2月2日	327台	1. 327台
合計	計4型式	計2車種	輸入総額全体の範囲 平成26年9月9日～平成27年3月21日	1409台	1. 1400台 2. 522台

※注意事項 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車台も含まれている場合があります。

改善箇所説明図1

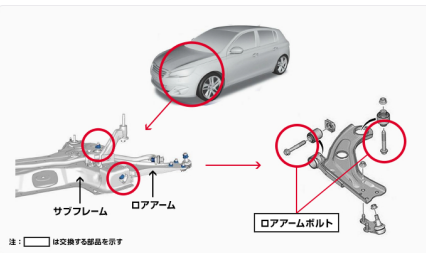

不具合の内容

フロントサブフレームとロアームを取り付けているボルトにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアームが外れ、かじり腐食ができなくなるおそれがある。


改善措置の内容

全車両、ボルトを良品に交換する。

識別

対策実施時には、運転者側側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2206のステッカーを貼付する。

改善箇所説明図2

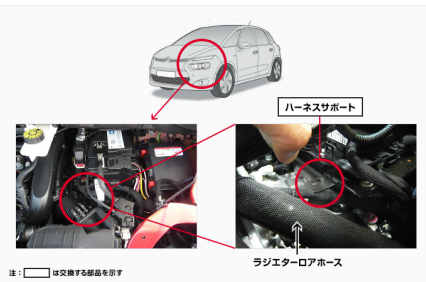

不具合の内容

バッテリーに取り付けているエンジンハーネスを固定するためのハーネスサポートにおいて、製造時に誤った部品が取り付けられている場合があります。ラジエーターホースと干渉するものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、ラジエーターホースが損傷し、冷却水が漏れ、燃費の悪化、エンジンがオーバーヒートするおそれがあります。

改善措置の内容

全車両、ハーネスサポートの形状を確認し、部品が組み付けられているものはハーネスサポートを修正する。また、ラジエーターホースに損傷があるものは、ラジエーターホースを新品に交換する。

識別

対策実施時には、運転者側側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2206のステッカーを貼付する。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ
シトロエン コール 0120-55-4106
受付時間:9:00-19:00(年中無休)

■ リコール情報

- エアバッグ調整 (インフレーター) に関するリコール情報
- 乗降口(ドアロック調整)、2. 走行装置(タイヤエアバルブ)、3. 座席ベルト(シートベルト)のロックに関するリコール情報
- 駆動装置(ロアームボルト)、2. 電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 駆動装置(ブレーキマスターバルブ)、2. 電気装置(運転者側シート内部の電源制御)に関するリコール情報
- 電気装置(ボデー電線品別ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善実施
- 後付け装置(地上デジタルTVチューナーユニット)に関するリコール情報
- モビリティアシスト(ボデー電線品別ユニット)に関するリコール情報
- 後付け装置(シートショウキョウ)に関するリコール情報
- 駆動装置(駆動装置)ABS/ESPに関するリコール情報
- エンジン(エンジンユニットボックス)に関するリコール情報
- 電気装置(テールゲート)ハーネスに関するリコール情報
- 後付け装置(ラジエーター)に関するリコール情報
- 駆動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気装置(バッテリー・マイスターケーブル)に関するリコール情報
- 駆動装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(駆動スイッチ)に関するリコール情報
- 電気装置(モーターボラ)に関するリコール情報
- 電気装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール情報
- 駆動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ)に関するリコール
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- 燃費計に関するリコール
- 駆動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール
- 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- 駆動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 駆動装置(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 駆動装置(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの記録に関するリコール
- アッパーステアリングに関するリコール