

## エアバッグ装置（インフレーター）に関するリコール情報


### リコール届出一覧表

リコール開始日	平成29年7月14日
リコール届出番号	外-2511
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ・フレオ (制作国：フランス共和国) (制作者名：オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール)
不具合部位(部品名)	エアバッグ装置（インフレーター）
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席または助手席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の取返防止が不適切であった場合、高い速度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 1. 運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 2. 運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	0件
発見の動機	本国からの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：目録送付の検査控えに添付する。 対策実施車両：別紙検査控えには、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2511のステッカーを貼付する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-ASCF04		VF75ASF08BW575233- VF75ASF08BW643109 平成23年9月1日～ 平成24年4月26日	116台	2
	ABA-ASCF01		VF75ASF99W500719- VF75ASF99W622793 平成21年12月24日～ 平成25年3月4日	1065台	2
	ABA-ASCF02	DS3	VF75ASF88W572791- VF75ASF88W613701 平成24年1月11日～ 平成25年3月18日	377台	2
	ABA-ASCF04		VF75ASF89W500726- VF75ASF89W620053 平成22年3月24日～ 平成24年1月11日	511台	2
	ABA-A55F01	C3	VF75CF599A124506- VF75CF599C1617787 平成22年3月24日～ 平成25年3月4日	3580台	2
	ABA-B75F01		VF7NCSF89A584464- VF7NCSF89C1634463 平成23年9月13日～ 平成25年1月15日	137台	1
	ABA-B75F01S	C4	VF7NCSF89A585091- VF7NCSF89C1629087 平成23年9月13日～ 平成25年1月7日	173台	1
	ABA-B75F02S		VF7NCSF89A582202- VF7NCSF89C1642665 平成23年9月13日～ 平成25年3月4日	386台	1
	ABA-B7CSF02S		VF7NCSF89B503651- VF7NCSF89C1637827 平成23年6月3日～ 平成25年2月6日	516台	1
	ABA-B7CSF03S	D54	VF7NCSF89B504305- VF7NCSF89C1640322 平成23年6月3日～ 平成25年2月7日	168台	1
	ABA-B7CSF06S		VF7NCSF89A584486- VF7NCSF89C1638796 平成24年8月1日～ 平成25年2月7日	442台	1
	ABA-B85F02	D55	VF7KFSFVACS500244- VF7KFSFVACS529188 平成24年5月9日～ 平成25年3月4日	661台	1
合計	計12型式	計5車種	輸入期間の全体の範囲 平成21年12月24日～ 平成25年3月18日	8132台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

### 改善箇所説明図

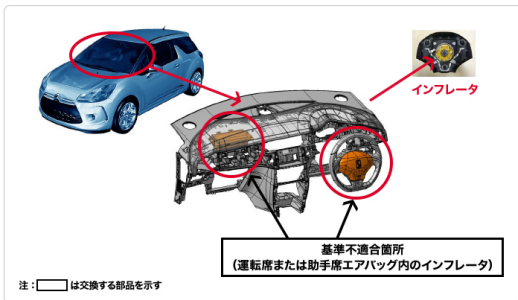

### 不具合の内容

運転席または助手席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の取返防止が不適切であった場合、高い速度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

### 改善措置の内容

車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。

1. 運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。
2. 運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。

### 識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの1つに黒ペイントを塗る。

### 上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間：9:00-19:00(年中無休)

### リコール情報

エアバッグ装置（インフレーター）に関するリコール情報

- 1. 乗降口(ドアロック装置)、2. 走行装置(タイヤエアバルブ)、3. 座席ベルト(シートベルトロック)に関するリコール情報
- 1. 運転装置(ロアアームボルト)、2. 電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- 1. サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1. 制動装置(ブレーキマスターバック)、2. 電気装置(運転席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 1. 電気装置(ポディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 1. 電気装置(電源供給管理ユニット)に関するリコール情報
- 1. 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 1. 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- 1. イモビライザー(ポディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 1. 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 1. 制動装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- 1. エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 1. 電気配線(テルゲートハーネス)に関するリコール情報
- 1. 操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 1. 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 1. 電気配線(バッテリーマイナーステップル)に関するリコール情報
- 1. 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 1. 電気装置(制動スイッチ)に関するリコール情報
- 1. 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 1. 電気装置(ポディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 1. 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 1. 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 1. 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- 1. 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 1. 車体(ルーフ板)に関するリコール
- 1. 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- 1. 速度計に関するリコール
- 1. 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 1. 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 1. 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- 1. 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 1. 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 1. エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 1. 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- 1. ABSの配線に関するリコール
- 1. アッパー・テールランプに関するリコール