

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 3 月 16 日


リコール届出番号	外 - 2625	リコール開始日：平成 30 年 3 月 16 日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール)		
不具合部位 (部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2625のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	-A5C5F04-	DS3	VF7SA5FD8DW618265～VF7SA5FD8DW629837 平成25年12月18日～平成26年2月27日	20台	②
	ABA-A5C5F01		VF7SA5FS9CW620619～VF7SA5FS9DW652902 平成25年3月4日～平成26年1月15日	288台	②
	ABA-A5C5F02		VF7SA5FV8DW505885～VF7SB5FV8DW688473 平成25年3月4日～平成26年2月27日	433台	②
	ABA-A5CHM01		VF7SAHMZ0DW586908～VF7SAHMZ0DW691124 平成26年1月15日～平成26年2月27日	125台	②
	ABA-A55F01	C3	VF7SC5FS9CA617187～VF7SC5FS9DW657544 平成25年3月4日～平成26年1月15日	697台	②
	ABA-A5HM01		VF7SCHMZ0DW587651～VF7SCHMZ0EW502082 平成25年12月18日～平成26年2月27日	279台	②

シトロエン	ABA-B75F02S	C4	VF7NC5FV8DY506488～VF7NC5FV8DY506490 平成25年3月4日	3台	①
	ABA-B75F02		VF7NC5FV8DY530280～VF7NC5FV8DY616123 平成25年4月17日～平成26年6月11日	168台	①
	ABA-B7C5F02S	DS4	VF7NX5FV8DY507573 平成25年3月4日	1台	①
	ABA-B7C5F03S		VF7NX5FU8DY506631～VF7NX5FU8DY591872 平成25年3月4日～平成25年11月29日	79台	①
	ABA-B7C5F06S		VF7NX5FMADY507581～VF7NX5FMAEY502437 平成25年3月4日～平成26年2月27日	375台	①
	ABA-B85F02	DS5	VF7KF5FVACS529186～VF7KF5FVADS517034 平成25年3月4日～平成26年1月15日	261台	①
	計 12 型式	計 5 車種	輸入期間の全体の範囲 平成25年3月4日～平成26年6月11日	2729台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

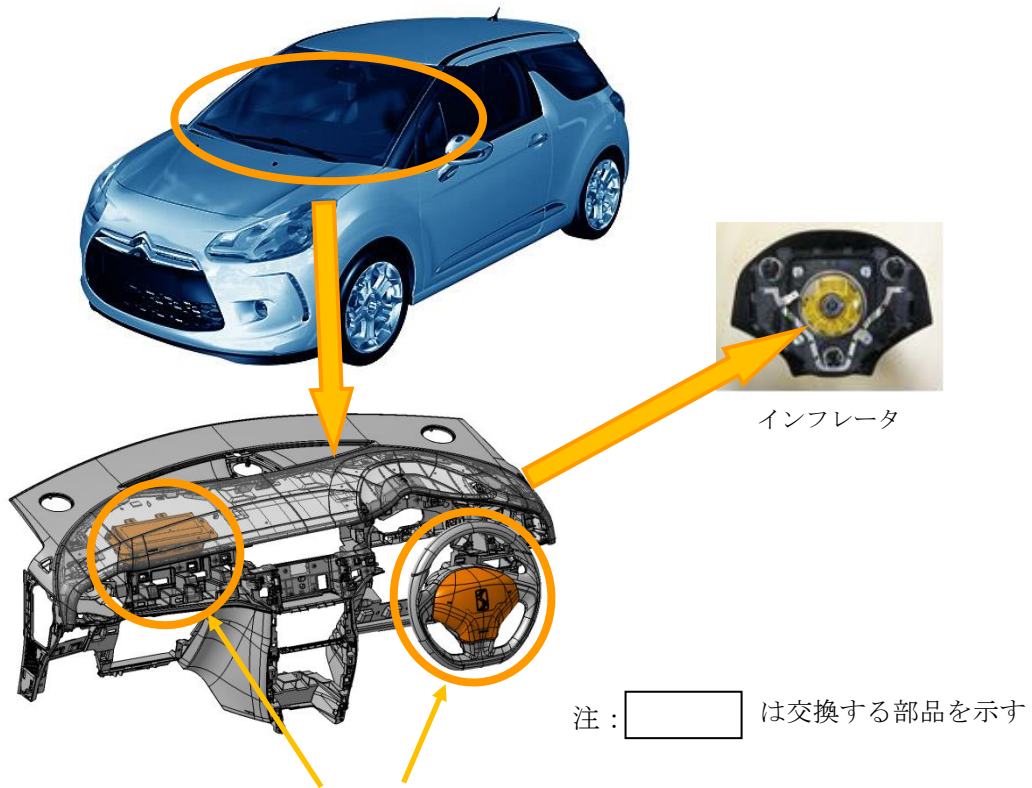

基準不適合箇所(運転席または助手席エアバッグ内のインフレーター)

### 不具合の内容

運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

### 改善措置の内容

車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。

- ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。
- ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。

### 識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの1つに黒ペイントを塗る。