

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31 年 3 月 29 日


リコール届出番号	外 - 2819	リコール開始日：平成 31 年 4 月 2 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール)	
不具合部位 (部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。	
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2819のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-A5C5F02	DS3	VF7SA5FV8EW501890～VF7SA5FV8EW617705 平成26年2月27日～平成26年8月19日	62台	②
	ABA-A5C5G01		VF7SB5GZMEW614801～VF7SA5GZMHW504840 平成26年12月10日～平成29年3月24日	276台	②
	ABA-A5CHM01		VF7SAHMZ0EW501880～VF7SAHMZ6FW584976 平成26年2月27日～平成27年8月24日	479台	②
	ABA-A5CHN01		VF7SAHNZTFW572701～VF7SBHNZTHW505943 平成27年9月16日～平成29年4月10日	1043台	②
	ABA-A5X5G04		VF7SA5GRMGW550150～VF7SA5GRMGW638783 平成28年8月29日～平成28年12月17日	41台	②
	ABA-A5HM01	C3	VF7SCHMZ0EW503506～VF7SCHMZ6GW643347 平成26年2月27日～平成28年12月17日	1917台	②

シトロエン	ABA-B75F02	C4	VF7NC5FV8EY502750～VF7NC5FV8EY573858 平成26年2月27日～平成26年11月19日	12台	①	
	ABA-B7HN02		VF7NCHNYTFY506885～VF7NCHNYTHY505537 平成27年5月1日～平成29年3月9日	382台	①	
	LDA-B7BH01		VF7NCBHZTGY513322～VF7NCBHZTHY505611 平成28年6月23日～平成29年4月10日	244台	①	
	ABA-B7C5F03S	DS4	VF7NX5FU8EY506862～VF7NX5FU8EY565566 平成26年3月10日～平成26年10月17日	5台	①	
	ABA-B7C5F06S		VF7NX5FMAEY502427～VF7NX5FMAEY577606 平成26年2月27日～平成26年12月19日	209台	①	
	ABA-B7C5G01		VF7NX5GZTFY506934～VF7NX5GZTGY561938 平成27年3月28日～平成28年12月17日	366台	①	
	LDA-B7CAH02		VF7NXAHWTGY516813～VF7NXAHWTHY502024 平成28年6月27日～平成29年3月3日	203台	①	
	ABA-B85F02	DS5	VF7KF5FVAES501268～VF7KF5FVAFS519046 平成26年3月10日～平成27年11月30日	103台	①	
	ABA-B85G01		VF7KF5GZTFS511214～VF7KF5GZTGS507773 平成27年10月1日～平成28年12月17日	136台	①	
	LDA-B8AH02		VF7KFAHWTGS503577～VF7KFAHWTHS500579 平成28年7月26日～平成29年4月25日	113台	①	
	合計	計 16 型式	計 5 車種	輸入期間の全体の範囲 平成26年2月27日～平成29年4月25日	5591台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

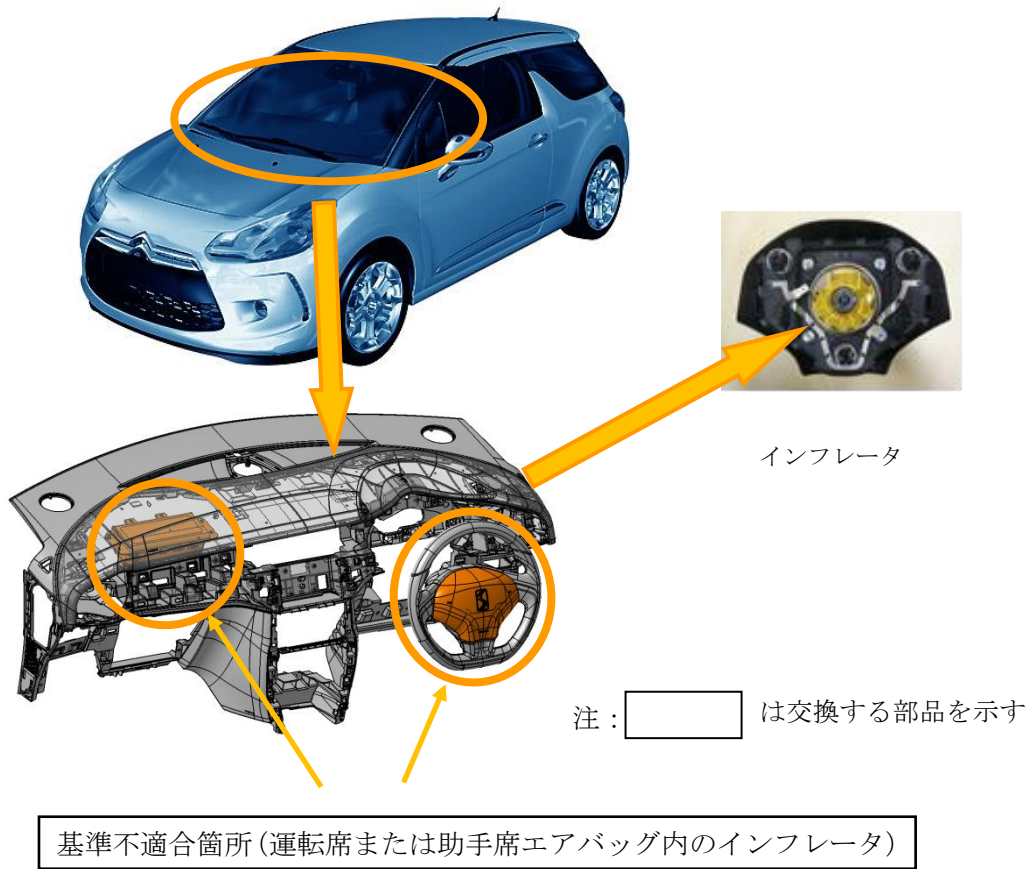

### 不具合の内容

運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

### 改善措置の内容

車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。

- ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。
- ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。

### 識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの1つに黒ペイントを塗る。