

アッパー・テールランプに関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

灯火装置において、ブレーキランプユニットの構造が不適切なため、当該ユニット内部の積塵により生じた水が排出されず、電球ソケット内に溜まって接点が腐食することがあり、通電が不良となって制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、制動灯電球ソケット下端部に水抜き穴をあける。

車名	型式	造称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	GF-X4RFNW	C5	VF7DERPNE76047273 ～VF7DERPNE76117722 平成13年9月3日 ～平成13年10月15日	113	
	GF-X4FXFW		VF7DEXFXF76116909 平成13年10月29日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年9月3日 ～平成13年10月29日	(計114台)	

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問合せ先】

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール **0120-55-4106**

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

■リコール情報

- ▶ エアバッグ装置（インフレーター）に関するリコール情報
- ▶ 1.乗降口（ドアロック装置）、2.走行装置（タイヤエア（R1P）、3.座席ベルト（シートヘルム（バックル）に関するリコール情報
- ▶ 1.継ぎ装置（ロアアームボルト）、2.電気装置（ハーネスサポート）に関するリコール情報
- ▶ サスペンション（ロアアーム取り付けボルト）に関するリコール情報
- ▶ 1.制動装置（ブレーキマスターパック）、2.電気装置（運転者席シート内部の電気配線）に関するリコール情報
- ▶ 電気装置（ボディー電装品制御ユニット）に関するリコール情報
- ▶ 電気装置（電源供給保護管理ユニット）に関するリコール情報
- ▶ 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- ▶ 後付装置（地上デジタルTVチューナーキット）に関するリコール情報
- ▶ イモビライザ（ボディー電装品制御ユニット）に関するリコール情報
- ▶ 後付装置（ナビゲーションキット）に関するリコール情報
- ▶ 制動操縦安定装置（ABS/ESP油圧ブロック）に関するリコール情報
- ▶ エンジン（エンジンヒューズボックス）に関するリコール情報
- ▶ 電気配線（テールゲートハーネス）に関するリコール情報
- ▶ 遠視装置（クラッチペダル）に関するリコール情報
- ▶ 制動装置（イコライザ）に関するリコール情報
- ▶ 電気配線（バッテリー・マイナスケープル）に関するリコール情報
- ▶ 保安装置（フロントワイパーモーター）に関するリコール情報
- ▶ 電気装置（制動灯スイッチ）に関するリコール情報
- ▶ 車体（リヤスポイラ）に関するリコール情報
- ▶ 電気装置（ボディー電装品制御ユニット）に関するリコール情報
- ▶ 制動装置（マスターシリンダ）に関するリコール情報
- ▶ 燃料装置（燃料ポンプ）に関するリコール情報
- ▶ 電気装置（ヒューズボックス）に関するリコール
- ▶ 制動装置（イコライザ）に関するリコール情報
- ▶ 車体（ルーフ板）に関するリコール
- ▶ 灯火装置（ブレーキスイッチ）に関するリコール
- ▶ 速度計に関するリコール
- ▶ 制動装置（ABSコントロールユニット）に関するリコール
- ▶ 原動機（エンジンコントロールユニット）に関するリコール
- ▶ 動力伝達装置（シフトガイドピン）に関するリコール
- ▶ 制動装置（ABSコントロールユニット）に関するリコール
- ▶ 原動機（アクセルペダル）に関するリコール情報
- ▶ 原動機（エンジンコントロールユニット）に関するリコール
- ▶ エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- ▶ 灯火装置（方向指示器スイッチ）に関するリコール情報
- ▶ ABSの配線に関するリコール
- ▶ アッパー・テールランプに関するリコール