

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 11 月 7 日

リコール届出番号	外 - 2750	リコール開始日：平成 30 年 11 月 8 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4160 シトロエンコール)	
不具合部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット ECU)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、冷却システムの異常を検知するための制御プログラムが不適切なため、冷却システムに異常が発生した場合、運転者に対する警告及びエンジン保護制御が行われず、オーバーヒートすることがある。そのため、オーバーヒートの熱でエンジンの樹脂製部品が変形してエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、エンジンが焼き付いて走行不能となるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニット制御プログラムのバージョンを確認し、該当するものは、対策プログラムに書き換える。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2750のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-P84AH01	「3008」	VF3MJAHWWHS163424～VF3MJAHWWJS156610 平成29年7月31日～平成30年6月21日	816台	
	LDA-P87AH01	「5008」	VF3MJAHWWHL038182～VF3MJAHWWJL022535 平成29年10月16日～平成30年5月28日	558台	
	LDA-T9AH01	「308」	VF3LHAHWWHS125611～VF3LHAHWWHS203294 平成29年11月30日～平成30年2月8日	4台	
	LDA-T9WAH01		VF3LJAHWWHS330455～VF3LJAHWWHS335495 平成30年1月16日	13台	

シトロエン	LDA-B787AH01	「C4ピカソ」	VF73AAHXTGJ825932～VF73AAHXTJJ583522 平成28年11月11日～平成30年4月18日	243台	
	LDA-B78AH01		VF73DAHXTGJ770068～VF73DAHXTJ924316 平成28年12月2日～平成30年3月19日	38台	
合計	計6型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成28年11月11日～平成30年6月21日	1,672台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は点検する部品を示す

不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、冷却システムの異常を検知するための制御プログラムが不適切なため、冷却システムに異常が発生した場合、運転者に対する警告及びエンジン保護制御が行われず、オーバーヒートすることがある。そのため、オーバーヒートの熱でエンジンの樹脂製部品が変形してエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、エンジンが焼き付いて走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニット制御プログラムのバージョンを確認し、該当するものは、対策プログラムに書き換える。

識別

エンジンコントロールユニットのコネクター上部に黄ペイントを塗る。