

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 6 月 18 日

リコール届出番号	外-3043	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4160 シトロエンコール)		
不具合部位（部品名）	車体（テールゲートラバーストップ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートラバーストップにおいて、防水性評価が不十分なため、取付部からテールランプ内に水が浸入することがある。そのため、電気回路がショートして、方向指示器及び後退灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テールゲートラバーストップを新品に交換し、シール剤を塗布する。なお、テールランプ内に水が浸入した痕跡がある場合は、テールランプを新品に交換する。		
不具合件数	8 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3043のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B6HN01	「C3」	VF7SXHNZTHT503607～VF7SXHNZTHT701425 平成29年2月23日～平成29年12月23日	1,206台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成29年2月23日～平成29年12月23日	計1,206台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は対策する箇所を示す

### 不具合の内容

テールゲートラバーストップにおいて、防水性評価が不十分なため、取付部からテールランプ内に水が浸入することがある。そのため、電気回路がショートして、方向指示器及び後退灯が点灯しなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、テールゲートラバーストップを新品に交換し、シール剤を塗布する。なお、テールランプ内に水が浸入した痕跡がある場合は、テールランプを新品に交換する。

### 識別

車台番号打刻の上段右側に黄ペイントを塗る。