燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式(総排気量(CC))
シトロエン	ABA-X3XFU	C 5	普通・乗用	ステーションワゴン	XFU(2,946cc)
	GH-X3XFU				
	GH-X4XFX				XFX(2,946cc)
	GF-X4XFXW				
	GH-X3RFJ				RFJ(1,997cc)
	GH-X4RFN				RFN(1,997cc)
	GF-X4RFNW				
	ABA-X3XFU			箱型	XFU(2,946cc)
	GH-X3XFU				
	GH-X4XFX				XFX(2,946cc)
	GF-X4XFX				
	ABA-X3RFJ				RFJ(1,997cc)
	GH-X3RFJ				
	GH-X4RFN				RFN(1,997cc)
	GF-X4RFN				
	ABA-A42NFU	C 3 プルリエル		幌型	NFU(1,587cc)
	GH-A42NFU				
	ABA-A31NFU	C 3	小型・乗用	箱型	NFU(1,587cc)
	GH-A31NFU				
	GH-A8NFU				
	ABA-A31KFU				KFU(1,360cc)
	GH-A31KFU				
	GH-A8KFV				
	ABA-A6NFU	C 2			NFU(1,587cc)
	GH-A6NFU				
	ABA-A6NFS				NFU(1,587cc)
	GH-A6NFS				
	ABA-A6KFV				KFV(1,360cc)
プジョー	ABA-A08NFU	１００７	普通・乗用	箱型	NFU(1,587cc)
	GH-A8NFU				
	ABA-A08KFV				KFV(1,360cc)
	GH-A8KFV				

リコール届出一覧表

リコール届出日	平成21年7月21日
リコール届出番号	外－１５９６
リコール開始日	平成21年7月22日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役：ティエリー・ポワラ (製作国：フランス共和国) (製作者名：オートモビル・プジョー、オートモビル・シトロエン) (問い合せ先：0120-840-240プジョー、0120-55-4106シトロエン)
不具合部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのリターンパイプ取付部の強度が不足しているため、使用過程において亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して燃料が漏れるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。
不具合件数	63件
事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車両：対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外－1596のステッカーを貼付する。

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-X3XFU	C 5	VF7RCXFUJ76776357-VF7RCXFUJ76807390 平成18年8月31日-平成19年4月19日	２９台	
	ABA-X3RFJ		VF7RCRFJF76790293 平成20年7月20日	1台	
	GH-X3XFU		VF7RCXFUJ76600285-VF7REXFUJ76807730 平成16年10月13日-平成19年4月19日	２４０台	
	GH-X3RFJ		VF7RCRFJF76600277-VF7RERFJF76807632 平成16年10月13日-平成19年4月19日	３５２台	
	GH-X4XFX		VF7DCXFXF76063775-VF7DEXFXF76528419 平成13年6月14日-平成16年9月6日	３５５台	
	GH-X4RFN		VF7DCRFNE76047273-VF7DERFNE76525425 平成13年5月16日-平成16年7月27日	１，０３１台	
	GF-X4XFXW		VF7DEXFXF76139899-VF7DEXFXF76150896 平成13年12月5日-平成14年1月15日	１１台	
	GF-X4XFX		VF7DCXFXF76063776-VF7DCXFXF76296570 平成13年6月11日-平成14年7月23日	５３台	
	GF-X4RFNW		VF7DERFNE76062756-VF7DERFNE76237544 平成13年7月23日-平成14年4月12日	４５台	
	GF-X4RFN		VF7DCRFNE76067184-VF7DCRFNE76218012 平成13年6月14日-平成14年4月30日	８４台	
	ABA-A42NFU	C 3 プルリエル	VF7HBNFUC28036952-VF7HBNFUC28102458 平成18年1月5日-平成19年11月9日	５６台	
	GH-A42NFU		VF7HBNFUC28003210-VF7HBNFUC28098373 平成15年8月1日-平成17年6月11日	４１３台	
	ABA-A31KFU	C 3	VF7FCKFUC28895919-VF7FCKFUC28974941 平成19年5月30日-平成19年10月29日	１７台	
	GH-A31KFU		VF7FCKFUC28500827-VF7FCKFUC28895923 平成17年9月29日-平成19年5月30日	６１台	
	ABA-A31NFU		VF7FCNFUF28647850-VF7FCNFUF28973455 平成18年4月28日-平成19年9月14日	８７台	
	GH-A31NFU		VF7FCNFUF28500839-VF7FCNFUF28915356 平成18年1月13日-平成19年6月22日	３８９台	
	GH-A8KFV		VF7FCKFVE26062092-VF7FCKFVE27388107 平成14年8月9日-平成17年9月7日	１，８９３台	
	GH-A8NFU		VF7FCNFUC26001312-VF7FCNFUC27367415 平成14年11月27日-平成17年8月22日	８９５台	
	ABA-A6NFU	C 2	VF7JMNFUC97413390-VF7JMNFUC97481781 平成18年8月31日-平成19年8月20日	３７台	
	ABA-A6NFS		VF7JMNFSC97335651-VF7JMNFSC97496605 平成18年1月12日-平成19年10月15日	１９台	
	ABA-A6KFV		VF7JMKFVC97315606-VF7JMKFVC97493625 平成18年1月12日-平成19年8月28日	8台	
	GH-A6NFU		VF7JMNFUC97000847-VF7JMNFUC97462463 平成15年11月25日-平成19年4月19日	８１９台	
	GH-A6NFS		VF7JMNFSC97230364-VF7JMNFSC97469365 平成17年12月1日-平成19年5月30日	１１６台	
	GH-A6KFV		VF7JMKFVB97000817-VF7JMKFVC97474894 平成15年11月25日-平成19年6月11日	３４６台	
プジョー	ABA-A08NFU	1007	VF3KMNFUC20095973-VF3KMNFUC20101802 平成19年1月22日-平成19年5月30日	１２０台	
	ABA-A08KFV		VF3KMKFVC20095989-VF3KMKFVC20100833 平成19年1月22日-平成19年5月30日	４２９台	
	GH-A8NFU		VF3KMNFUC20019851-VF3KMNFUC20095875 平成17年9月7日-平成18年12月25日	１，７４５台	
	GH-A8KFV		VF3KMKFVC20020011-VF3KMKFVC20095846 平成17年9月7日-平成19年1月10日	１，１１９台	
合計	計２８型式	計５車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年5月16日～平成19年11月9日	１０，７７０台	

【注意事項】リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

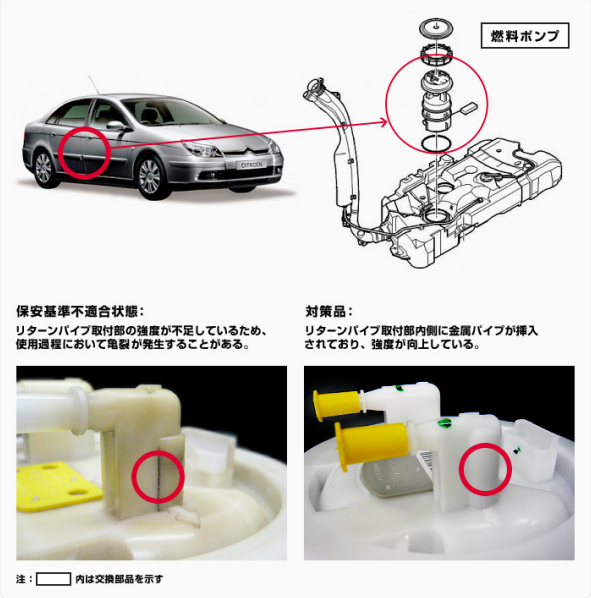

保安基準不適合状態：
リターンパイプ取付部の強度が不足しているため、使用過程において亀裂が発生することがある。

対策品：
リターンパイプ取付部内側に金属パイプが挿入されており、強度が向上している。

注：☐ 内は交換部品を示す

保安基準不適合発生箇所

燃料ポンプのリターンパイプ取付部の強度が不足しているため、使用過程において亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。

識別表示

作業終了後、燃料ポンプコネクター付近に、黒ペイントでマーキングを行う。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール　0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報
- エアバッグ装置（インフレータ）に関するリコール情報
- 1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報
- 1.緩衝装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.制動装置(ブレーキマスターバック)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置 (ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 制動操縦安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気配線(バッテリー･マイナスケーブル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディ電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ板)に関するリコール
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- 速度計に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの配線に関するリコール
- アッパー・テールランプに関するリコール

ページトップへ

Copyright © Stellantis Japan Ltd. All rights reserved.