電気装置(ボディ電装品制御ユニット)に関するリコール情報

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
シトロエン	ABA-A6KFV	C2	小型・乗用	箱型	KFV(1,360CC)
	GH-A6KFV				
	ABA-A6NFU				NFU(1,587CC)
	GH-A6NFU				
	ABA-A31NFU	C3			
	GH-A31NFU				
	ABA-A31KFU				KFU(1,360CC)
	GH-A31NFU				
	ABA-A42NFU	C3プルリエル		幌型	NFU(1,587CC)
	GH-A42NFU				
プジョー	ABA-T75FT	308	普通・乗用	箱型	5FT(1,598CC)
	ABA-T75FY	308GTI			5FY(1,598CC)
	ABA-T7W5FT	308SW		ステーションワゴン	5FT(1,598CC)
	ABA-3CCRFJ	307CC		幌型	RFJ(1,997CC)
	GH-3CCRFJ				
	ABA-3EHRFJ	307SW		ステーションワゴン	
	GH-3EHRFJ	307ブレーク/SW			
	GH-3EHNFU	307ブレークスタイル			NFU(1,587CC)
	ABA-T5NFU	307フェリーヌ		箱型	
	GH-T5NFU	307スタイル			
	ABA-T5RFJ	307フェリーヌ2.0			RFJ(1,997CC)
	GH-T5RFJ	307XS,XT,XSI			

リコール届出一覧表

リコール開始日	平成22年2月26日
リコール届出番号	外－１６５４
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役：ティエリー・ポワラ (製作国：フランス共和国) (製作者名：オートモビル・プジョー、オートモビル・シトロエン) (問い合せ先：0120-840-240 プジョー、0120-55-4106 シトロエン)
不具合部位(部品名)	電気装置(ボディ電装品制御ユニット)
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディ電装品制御ユニットの前照灯スイッチの位置を識別するプログラムが不適切なため、前照灯スイッチの操作位置を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯スイッチがＯＦＦの時に前照灯が点灯する、又は前照灯スイッチがＯＮの時に前照灯が消灯するおそれがある。
改善措置の内容	全車両、ボディ電装品制御ユニットのプログラムを書き換える。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両：対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外－1654のステッカーを貼付する。

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-A6KFV	C2	VF7JMKFVC97454654-VF7JMKFVC97493625 平成19年3月20日-平成19年8月28日	７台	
	ABA-A6NFU		VF7JMNFUC97460569-VF7JMNFUC97481781 平成19年4月19日-平成19年7月23日	３５台	
	GH-A6KFV		VF7JMKFVC97427300-VF7JMKFVC97474894 平成18年11月24日-平成19年6月11日	２３台	
	GH-A6NFU		VF7JMNFUC97425770-VF7JMNFUC97462463 平成18年11月13日-平成19年4月19日	１４台	
	ABA-A31KFU	C3	VF7FCKFUC28895919-VF7FCKFUC28974941 平成19年5月30日-平成19年10月29日	１７台	
	ABA-A31NFU		VF7FCNFUF28782961-VF7FCNFUF28973455 平成18年11月24日-平成19年9月14日	７１台	
	GH-A31KFU		VF7FCKFUC28781017-VF7FCKFUC28895923 平成18年11月13日-平成19年5月30日	２３台	
	GH-A31NFU		VF7FCNFUC228780726-VF7FCNFUC28915366 平成18年11月13日-平成19年6月22日	４０台	
	ABA-A42NFU	C3プルリエル	VF7HBNFUC28036952-VF7HBNFUC28102458 平成19年5月1日-平成19年11月9日	５０台	
	GH-A42NFU		VF7HBNFUC28093953-VF7HBNFUC28098373 平成18年11月24日-平成19年6月11日	２９台	
プジョー	ABA-T75FT	308	VF34C5FTF55086531-VF34C5FTF55157508 平成20年1月4日-平成20年9月1日	１９４台	
	ABA-T75FY	308GTI	VF34A5FYH55044448-VF34A5FYH55176850 平成20年3月16日-平成21年2月13日	２６台	
	ABA-T7W5FT	308SW	VF34H5FTF55133896-VF34H5FTF55153601 平成20年4月28日-平成20年9月21日	２１台	
	ABA-3CCRFJ	307CC	VF33BRFJF84825589-VF33BRFJF85113096 平成19年3月5日-平成20年1月21日	８０台	
	GH-3CCRFJ		VF33BRFJF84807729-VF33BRFJF84892256 平成18年12月8日-平成19年3月20日	１５９台	
	ABA-3EHRFJ	307SW	VF33HRFJF84940570-VF33HRFJF85121454 平成19年5月21日-平成20年3月10日	４２９台	
	GH-3EHNFU	307ブレークスタイル	VF33HNFUF84783191-VF33HNFUF84786307 平成18年11月13日-平成18年12月4日	６台	
	GH-3EHRFJ	307XSブレーク/SW	VF33HRFJF84786277-VF33HRFJF84883023 平成18年11月24日-平成19年3月5日	４０４台	
	ABA-T5RFJ	307フェリーヌ2.0S	VF33CRFJC84783911-VF33CRFJF85090228 平成18年11月24日-平成19年10月29日	１４０台	
	ABA-T5NFU	307フェリーヌ	VF33CNFUC84785616-VF33CNFUC85105403 平成18年11月24日-平成19年12月25日	５７２台	
	GH-T5RFJ	307XS、XT、XSI	VF33CRFJF84786869-VF33CRFJF84883994 平成18年11月24日-平成19年3月5日	８６台	
	GH-T5NFU	307スタイル	VF33CNFUF84784151-VF33CNFUF84810681 平成18年11月13日-平成18年12月20日	２０５台	
合計	計２２型式	計１４車種	輸入期間の全体の範囲 平成18年11月13日～平成21年2月13日	２６３１台	

【注意事項】リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

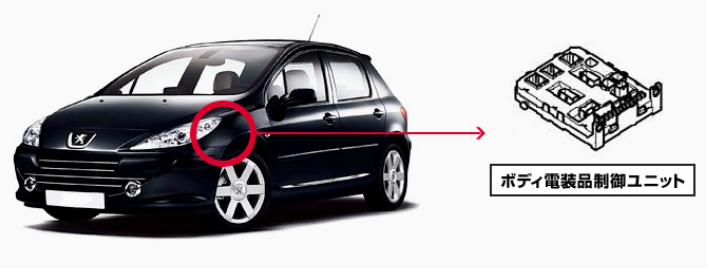

注：□内は改善対象部品を示す。

保安基準不適合発生箇所

ボディ電装品制御ユニットの前照灯スイッチの位置を識別するプログラムが不適切なため、前照灯スイッチの操作位置を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯スイッチがＯＦＦの時に前照灯が点灯する、又は前照灯スイッチがＯＮの時に前照灯が消灯するおそれがある

改善内容

全車両、ボディ電装品制御ユニットのプログラムを書き換える。

識別表示

車両用診断機にて容易に判別できるため、特に識別表示は行わない。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール　0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報
- エアバッグ装置（インフレータ）に関するリコール情報
- 1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報
- 1.緩衝装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.制動装置(ブレーキマスターバック)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置 (ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 制動操縦安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気配線(バッテリー･マイナスケーブル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディ電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ板)に関するリコール
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- 速度計に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの配線に関するリコール
- アッパー・テールランプに関するリコール

ページトップへ

Copyright © Stellantis Japan Ltd. All rights reserved.