連 絡 先 ： 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス ： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 08 年 10 月 29 日

リコール届出番号	外-4254	リコール開始日	令和 08 年 10 月 29 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-840-240 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル ：TEL：0120-55-4106 製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル：なし ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位（部品名）	電気装置（ボディコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディコントロールモジュール（BCM）において、制御プログラムが不適切なため、エンジン始動時にBCMとメータークラスター間の通信が適切に行われないことがある。そのため、メータークラスターが起動せず、速度計等が表示されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、BCM の制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-K9PYH01	「リフター」	VR3EBYHZ1SJ881823～VR3EBYHZ0TJ615064 令和 07 年 11 月 27 日～令和 08 年 06 月 11 日	242 台	
プジョー	3DA-K9PYH01L	「リフター」	VR3EBYHZ5SJ800676～VR3EBYHZ1SJ986457 令和 07 年 11 月 27 日～令和 08 年 06 月 11 日	262 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01	「ベルランゴ」	VR7EBYHZ9SJ897086～VR7EBYHZ0TJ615421 令和 07 年 12 月 15 日～令和 08 年 04 月 13 日	311 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01L	「ベルランゴ」	VR7EBYHZ0SJ801040～VR7EBYHZ3TJ615557 令和 07 年 11 月 27 日～令和 08 年 04 月 13 日	430 台	
フィアット	3DA-K9FYH01	「ドブロ」	VYFEBYHZ1TJ527625～VYFEBYHZ7TJ620004 令和 08 年 01 月 27 日～令和 08 年 05 月 06 日	141 台	
フィアット	3DA-K9FYH01L	「ドブロ」	VYFEBYHZ8TJ527640～VYFEBYHZXTJ625780 令和 08 年 01 月 27 日～令和 08 年 06 月 12 日	412 台	
	（計 6 型式）	（計 3 車種）	（輸入期間の全体の範囲） 令和 07 年 11 月 27 日～令和 08 年 06 月 12 日	（計 1,798 台）	


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改 善 箇 所 説 明 図





メータークラスター
（起動しない）

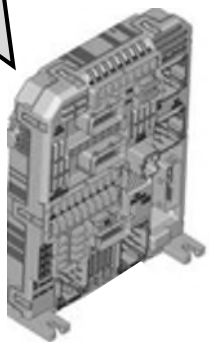

ボディコントロールモジュール

対策部位

基準不適合部位

ボディコントロールモジュール（BCM）において、制御プログラムが不適切なため、エンジン始動時にBCMとメータークラスター間の通信が適切に行われないことがある。そのため、メータークラスターが起動せず、速度計等が表示されないおそれがある。

改善の内容

全車両、BCM の制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別 ： 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。（フィアット）
車台番号の左から 7 桁目の上部に白色のペイントを塗る。（プジョー、シトロエン）