


Citroën C5x PLUG-IN HYBRID

5ドア / 5シート / ハッチバック (2022年4月 →)







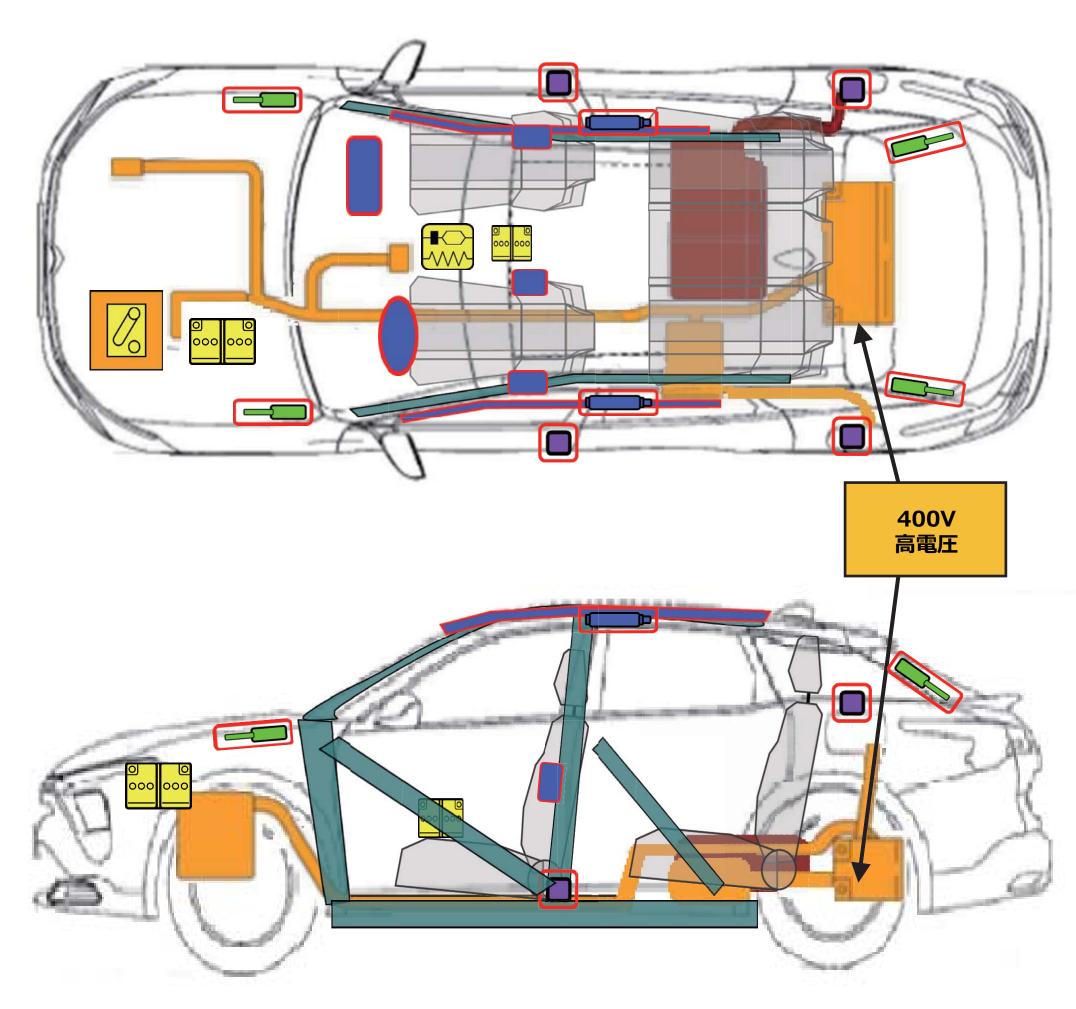

	エアバッグ	A	貯蔵ガス・ インフレータ	シート・ベルト・ プリテンショナ	SRS コントロール・	歩行者保護 アクティブ・
			ガス・ストラット/ プリロード・	高強度ゾーン	ユニット 特別な注意を 要するゾーン	システム
000000	低電圧バッテリ	- 0	スプリング			
	高電圧 バッテリ・パック	2	高電圧電源ケーブル			
		9	高電圧切断用の 低電圧装置	フューエル・ タンクの 中身はガソリン/ エタノール		

STELLANTIS	ID番号	バージョン番号	日付	ページ
	01365_22_00232	1	2022年8月2日	1/4

1. 識別方法














2. 車両の停止 / 支持 / リフトアップ

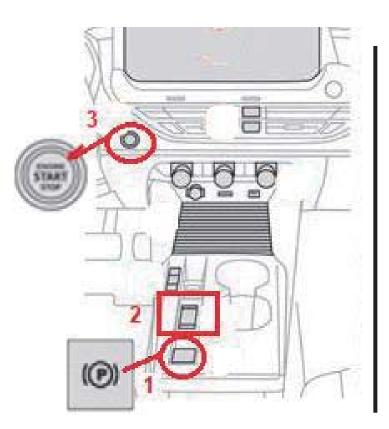


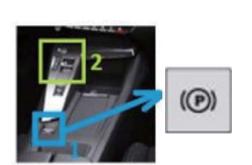





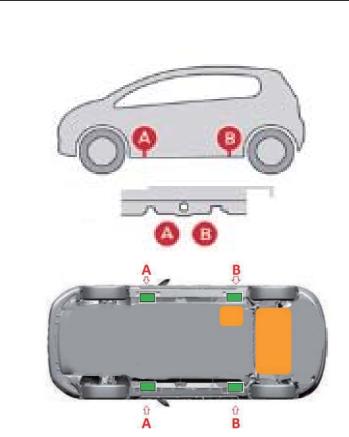

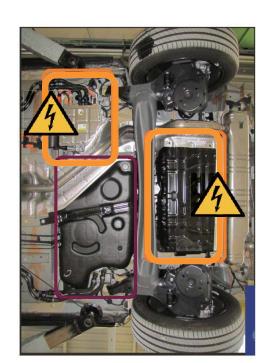



フューエル・システムや高電圧電源ケーブルの下に木製ブロックを積んだり、救助用のエア・リフティング・バッグを置いたりしないでください。 燃料漏れや火災、感電の原因になります。

1

2


3


3. 直接的な危険の排除 / 安全規制


通常の機能停止方法












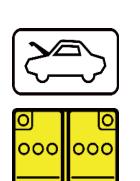



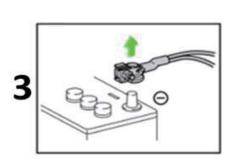


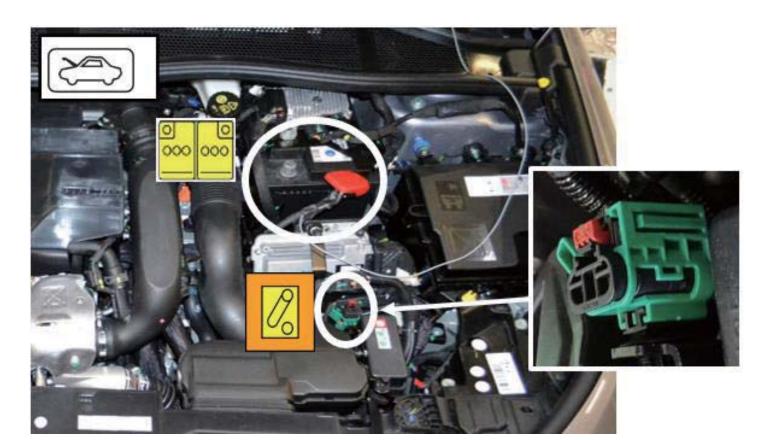

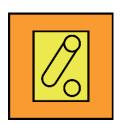











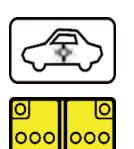









STELLANTIS	ID番号	バージョン番号	日付	ページ
	01365_22_00232	1	2022年8月2日	2/4

4. 車内へのアクセス

--- (標準)


ガラスのタイプ









コラム調整

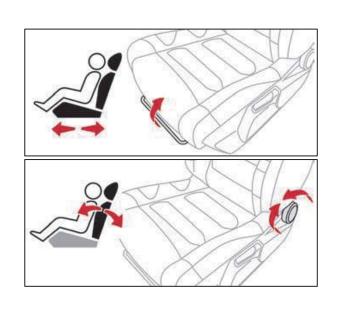

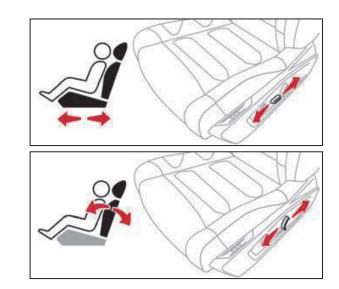

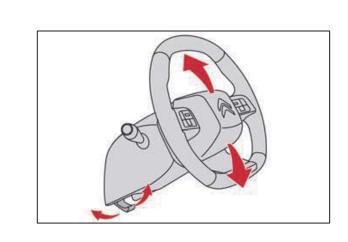

5. 貯蔵エネルギー / 液体 / 気体 / 固体

000	12V	
O Li-ion	400V / 12.4 kW/h	
**	0.9ℓ	
	40ℓ	



バッテリ・パックからクーラントが漏れると、熱暴走の危険性があり、不安定になります。赤外線カメラでバッテリ・パックの 温度を点検してください。 ∠IR ∭

6. 火災の場合

大量の水をかけてください







再発火の可能性あり!

7. 水没した場合





車両を水中から引き上げ、その後「3. 直接的な危険の排除 / 安全規制」の手順に従ってください。


STELLANTIS	ID番号	バージョン番号		ページ
132-402	01365_22_00232	1 1	2022年8月2日	3/4


8. けん引 / 輸送 / 保管

フロント・フックとリヤ・フックの位置

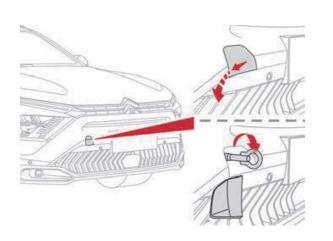


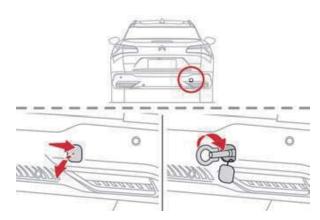

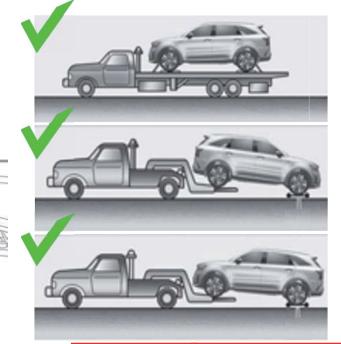

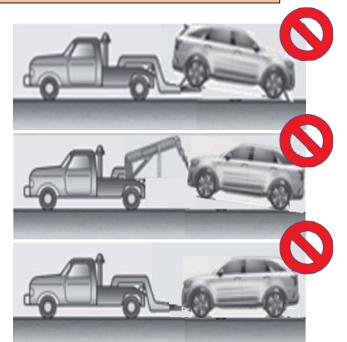



他の車両から安全な距離を取ってください





再発火の可能性あり!

9. その他の重要情報

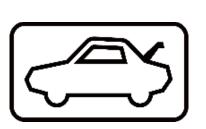




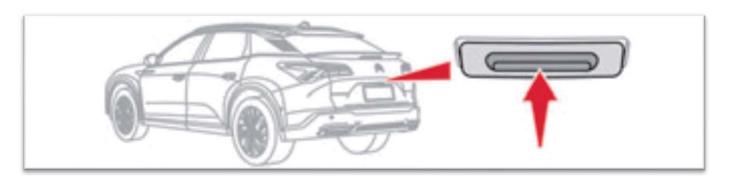


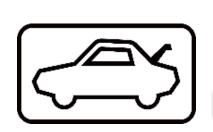






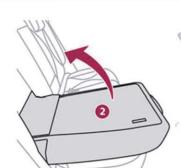

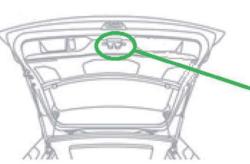

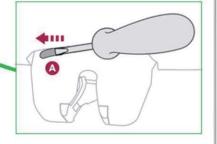






高電圧 電源ケーブル

10. ピクトグラムの説明



ハンズフリー・ キーを無効にする (遠ざける)



ボンネット



水をかけて 消火する



感電の警告



腐食のおそれ



爆発のおそれ



人体に有害

STELLANTIS	ID番号	バージョン番号	日付	ページ
	01365_22_00232	1	2022年8月2日	4/4